

2026 で対応された不具合/要望

以下は弊社のお客様からお寄せいただいたご報告/ご要望から
今回のリリースに盛り込まれた内容をまとめたリストとなっています。

1	2Dポケット ツールパスのオープン切削方法を使用するとツールパスが正しく生成されない。また、仕上げが有効になっていても仕上げパスが生成されない
2	ツールパス変形移動のパラメータを修正してもベリファイのシミュレーションに反映されない。バックプロットには反映される
3	壁面の仕上げ代の設定値によっては2Dポケットの工具軌跡が大きく変わる
4	交差のオートカーソルが正しく反応しないことがある
5	コンフィグのシミュレーション ページにある「ドリル加工のベック動作をスキップ」が正常に機能しない
6	ドリル ツールパスのリンク パラメータにあるサブプログラムのアブソ/インクリ設定が維持されない
7	コーナー処理に面取りを指定した旋盤切落しツールパスをベリファイすると、面取りの寸法が指定したものよりも小さく表示される
8	トップ以外の工具平面でドリル ツールパスを定義する際に衝突チェックの位置が正しく表示されない
9	刃長を面取り部よりも短くしたフェイスミルでベリファイを実行しようとするときと予期せぬエラーが発生する
10	2025では「要素でトリム」コマンドでソリッド エッジとワイヤーフレームが重なっている位置をクリックするとエッジが選択されてしまい、ワイヤーフレームをトリムできない。2024まではワイヤーフレームを選択できていた
11	ツールパス穴定義パネルでの図形の選択時に、ソリッド上の長穴から円筒フェイスを選択できない
12	Mastercam 2023で作成したウォーターライン ツールパスを新しいバージョンで再計算するとピッチのばらつきが大きくなる
13	フィレット面が正しく作成されない

14	lgesファイルを読み込むと元々は円弧要素だったものがスプラインとしてインポートされる
15	切削ピッチの設定値によっては高速ブレンド ツールパスの計算が終わらない
16	工具マネージャでMastercamファイルから工具をインポートするとホルダーの情報が取り込まれない
17	刃物補正を制御機に設定した旋削ツールパスをバックプロットすると仮想刃先の位置がずれた状態で描画される
18	コンフィグで「ビューの切り替えをアニメーション表示する」をオフにすると、[Alt]+矢印キーで画面表示を回転できなくなる
19	ツールパス エディターで複数の点を追加してもエディターを閉じると点が1つしか追加されない
20	工具マネージャで上段のウィンドウにすでに存在する工具やアセンブリを再度下段からコピーすると「コピー～」という文字列が自動的に名前に付加されるようになった
21	複合面高速ツールパスのリンク パラメータでリードの内角度を180に設定すると、ランプ角度の設定がツールパスに正しく反映されない
22	輪郭ツールパスのロータリー軸制御ページで回転タイプをC軸に設定すると、バックプロットとベリファイで違う工具動作になる
23	マニュアル入力ツールパスと他のツールパスをまとめてバックプロットすると余分な早送り動作が表示される
24	2Dポケット ツールパスが正しく生成されない
25	複合軸ツールパスのパラメータ画面が大きすぎて環境によってはPCのスクリーンに収まりきらず、押せないボタンがある
26	バックプロットで旋盤ねじ切り工具のチップとホルダーが離れた状態で表示される。ベリファイでは問題ない
27	ソー ツールパスで加工終了後に刃物が移動高さまで上昇してから退避高さに下降する無駄な動きが出る
28	Mill-Turnの変形移動ツールパスで「元の操作をコピー」を使用すると、同期マネージャでクーラントを設定できない
29	複合軸統合（走査線）の計算中にCannot build native curveというエラーが表示される

30	ポストブロックpmachineinfo\$でパラメータ19212の値を取得すると常に0が返ってくる
31	ツールパスによってストックモデルが2つに分割される場合、いずれかのストックモデルが消える
32	ProDrillのサークルミル設定で「中心で開始/中心で終了」にチェックを入れても、生成後のサークルミル操作で「中心で終了」のチェックが外れることがある
33	ProDrill設定の「ジオメトリ解析設定」にある「1つの形状としてグループ化する最大長さ相違」が0.1より小さい値を無視する
34	ブレンド ツールパスの切削パラメータにある「最初のパスの送り」で主軸回転数を指定できるようにしてほしい
35	製図コマンドの寸法属性ページで角度を度/分/秒に設定した状態で寸法要素を作成すると、フォーマットが自動的に「科学記号」に変わる
36	3D HSTツールパスの進入動作が切込み速度ではなく送り速度で出力される
37	刃先にRが付いた面取り工具で面取りドリル ツールパスを作成すると、加工深さが設定より深くなる
38	ベリファイで工具の突出し量が正しく表示されない
39	2025ではワイヤーフレームの「円 中心点」コマンドで直径フィールドに数値を入力する際の振る舞いが旧バージョンと異なっており使いづらい
40	ラスター ツールパスで切削順をクラスター（領域）に設定すると、加工図形の一部にしかツールパスが作成されない
41	「ソリッドからサーフェイス」コマンドでキーボードの[Ctrl+A]を使ってソリッドモデルを一括選択できなくなった
42	ねじ切り工具の首下径の設定値が原因でベリファイの起動時にエラーが出る
43	カスタム平面の原点位置とワークオフセット番号を変更すると、その平面を使用しているツールパスのWCSと工具平面/作図平面がフロントに変わる
44	DWGファイルを読み込んだ後に注釈要素のフォントを一括で変換しようとする時間がかかる
45	ロフト面の作成時に「ダイナミックシンクロ」にチェックを入れると、画面右上に「ダイナミックシンクではロフト面は作成できません」と表示される

46	ベリファイの画面を印刷しようとする、背景色が常にグレーのグラデーションになる
47	変形移動 > 長方形配列パネルにある「除去」ボタンでグラフィック画面上のコピーをクリックしても要素が選択されない
48	Mill-Turn環境でツールパス操作をエクスポートしても操作ライブラリに操作が保存されない
49	直線 垂線コマンドの使用中に選択バーのオートカーソル ドロップダウンが使用できない
50	制御機定義の直線ページで早送りの設定を「それぞれの軸はそれぞれの最大送り速度で移動する」に設定した時に表示されるベリファイの工具動作が旧バージョンと違う
51	旋盤操作をバックプロットすると、詳細タブに表示される刃物補正が誤ったものになることがある
52	2024から2025へ操作デフォルトを移行してもデフォルト値が反映されない
53	旋盤ツールパスをバックプロットする際、選択工程によっては一部工程の工具軌跡が画面上に表示されない
54	マシン シミュレーションで工程の順序が入れ替わり、シミュレーションが途中で停止する
55	旋盤固定溝きりツールパスの溝粗取りパラメータ ダイアログで「退避動作を使用」のチェックを外しても、ダイアログを開きなおすとチェックが入ってしまう
56	3D高速ブレンド ツールパスに使用したモデルを変形移動コマンドで回転してからブレンド ツールパスを再生成すると、「演算エラーを報告しています」というメッセージが表示されて再生成できない
57	フィレットで作成した円弧要素の中心点が選択できない
58	面取りドリルの穴選択時に[Ctrl]キーを押しながら形状を選択しても一部の同径の穴が選択されない
59	5軸輪郭ツールパスの工具軸としてソリッドエッジを選択したが、選択したものと違うソリッドのエッジラインが選択された
60	ツールパス パラメータから特定の工具を編集しようとする、Tool Mangerの通信エラーが表示されて編集画面が開かない
61	マシン シミュレーションのチュートリアルに沿って作業すると工具がワークと干渉してしまう

62	サブプログラムが有効になった変形移動ツールパス操作が含まれたファイルから工程を削除してファイルを保存すると、ファイルを開きなおした時に削除した工程が残っている
63	工具メーカーのサイトからダウンロードしたデータでホルダーを定義すると、ベリファイ時にホルダーが工具先端の位置に表示される。バックプロットでは問題ない
64	Mill-Turn環境のNTXでは工具交換コードをG361/G362で切り替えることができるが、G362の時の位置(P4) はどこに設定されるのか
65	Mill-Turnのマシン シミュレーションではサークルミル ツールパスが正しく表示されない
66	旧バージョンでは問題なかったツールパスを2025でマシン シミュレーションすると干渉が発生する
67	ホルダーのシャンク断面を円形に設定した旋盤溝きり工具がバックプロットで正しく表示されない
68	ワイヤーフレームの「円弧 接する」コマンドで「円弧 2要素」を使用すると正しい位置に円弧が作成されない
69	ソリッドを部分保存してから保存したファイルを開きなおすとエラーが表示されてソリッドの履歴が壊れる
70	ツールパス パラメータから工具編集に入って工具のパラメータを変更するとMastercamがハングする
71	ツールパス パラメータの平面ページから平面選択ダイアログを開くと、小文字のアルファベットのみの使用した平面の名前が表示されない
72	ベリファイで計測した時に表示されるポップアップ内の文字間隔が狭すぎて文字が読めない
73	工具マネージャの（ライブラリ）ウィンドウで工具タブを開いた状態では右側にある下向きの矢印ボタンがグレー表示になり、使用できない
74	DXFファイルを読み込んだ後に図形を追加作成して保存したMCAMファイルを開き直すと、「n個の壊れた要素は読み込まれませんでした」という警告が表示され、追加した要素が読み込まれない
75	ワイヤーフレームの「長さを修正」コマンドで特定の円弧をクリックした時の延長/短縮方向がおかしい。また、チェーン時のチェーン方向もおかしい
76	画面上にワイヤーフレームが表示された状態で平面図展開を実行するとアイソメ以外のビューに断面と詳細図を作成できない